

10

Combined force

MAGNETIC CHUCKS

Sistema di fissaggio / Fixing System

INDICE - INDEX

Art.	pages
88 T.1	12
88 T.2	13
88 T.3	14
88 T.4	15
88A T.1	16
88A T.2	17
88A T.3	17
88B T.1	16
88B T.2	17
88B T.3	17
88C T.1	16
88C T.2	17
88C T.3	17
88D T.1	16
88D T.2	17
88D T.3	17
89A	16
89B	16
89C	16
89D	10
89E	10
89F	11
89J	11
89P	9
89U	11

Art.	pages
10.	

Art.	pages
10.	



SIMBOLOGIA DATI TECNICI
TECHNICAL DATA ICONS

<p>PIANI MAGNETICI MAGNETIC CHUCKS</p>	 <p>Piano elettro-permanente Electro-permanent chuck</p>	<p>POSSIBILITÀ POSSIBILITY</p>	 <p>Derivazioni e collegamenti Shunt and connections</p>	<p>PAGINE PAGES</p>	  <p>Accessori & Ricambi Accessories & Spare Parts</p> <p>Istruzioni corretto utilizzo Instruction for a proper use</p>
--	---	--	---	---------------------------------------	---

Sistema Elettropermanente - Electro-permanent system

MAGNETIC CHUCKS

Un sistema elettropermanente ideale per per operazioni di fresatura

An electro-permanent system ideal for milling operations

CARATTERISTICHE & VANTAGGI

- ✓ ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO
- ✓ MASSIMA SICUREZZA
- ✓ IMMEDIATO CARICO E SCARICO DEL PEZZO
- ✓ BLOCCAGGIO UNIFORME
- ✓ NESSUN INGOMBRO SUL PIANO DI LAVORO
- ✓ FACILE DA USARE
- ✓ ELIMINAZIONE DI VIBRAZIONI DURANTE LA LAVORAZIONE
- ✓ MIGLIORA IL GRADO DI FINITURA
- ✓ RIDUCE IL CONSUMO DEGLI UTENSILI
- ✓ MANUTENZIONE RIDOTTA RISPETTO AI SISTEMI CONVENZIONALI

TECHNICAL FEATURES & ADVANTAGES

- ✓ ENERGY SAVING
- ✓ MAXIMUM SAFETY
- ✓ QUICK WORKPIECE SETUP AND REMOVAL
- ✓ UNIFORM CLAMPING
- ✓ TOTALLY FREE WORKING SURFACE
- ✓ EASY TO USE
- ✓ ELIMINATION OF MACHINING VIBRATIONS
- ✓ BETTER FINISHING GRADE
- ✓ REDUCED TOOLS CONSUMPTION
- ✓ LITTLE MAINTENANCE COMPARED TO CONVENTIONAL CLAMPING SYSTEMS

Lunga durata nel tempo Long life of Magnetic Plate

La struttura del piano è realizzata interamente in monoblocco (scavato nel piano) mentre le parti magnetiche e di sbobinatura vengono assemblate sotto un controllo di processo evoluto ed automatizzato. L'operazione di resinatura viene eseguita con procedimento sottovuoto, garantendo così un isolamento ed una vita magnetica al prodotto che non ha pari sul mercato attuale. Il piano magnetico viene fornito con un connettore rapido a tenuta stagna **A** e tappo di chiusura per la fase di lavoro, rondelle di riscontro **B** per la battuta del pezzo, fori nei poli **C** per il montaggio delle espansioni polari fisse e mobili. Per il fissaggio del piano magnetico esistono delle cave laterali con eventuali fori passanti nelle zone non magnetiche, che la GERARDI esegue su richiesta del cliente.

The chuck structure is a whole monoblock (dug from a solid) while the magnetic and reeling parts are assembled under the supervision of an advanced and automated process. The resin treatment operation is done under vacuum to guarantee an insulation and a magnetic life of the product that is unmatched in today's market. A quick waterproof connector **A** is supplied with a closing cap for the working plates, work-stop **B** for the part's ledge, holes in the poles **C** for mounting the fixed or mobile shoes. On request, GERARDI will bore internal later slots with possible through holes to the non-magnetic zones to fix the magnetic chuck.



Una forza combinata A combined force

La forza combinata è quel valore determinato dalla relazione tra la forza di strappo e la forza di scivolamento del pezzo dal piano magnetico. Per esperienza aggiungiamo che nel calcolare questo valore combinato riteniamo molto più importante la forza di scivolamento rispetto a quella di strappo in quanto la fresatura, causa in primo luogo una azione di translazione del pezzo e successivamente il suo sollevamento. L'esperienza nei test ci permette di ritenere che il valore di scivolamento vale cinque volte più di quello di strappo.

The combined force is the value determined by the relation between tearing force and sliding force of the piece from the magnetic chuck. By experience, we add here that in calculating this value we think the sliding force more important than the tearing force because the milling operation tries sliding the piece before lifting it. Our testing experience allows us to state that sliding value is five times higher than the tearing one.


Passo polare Pole pitch

Il vero motivo che deve portare a scegliere un piano magnetico piuttosto che un altro è rappresentato dal passo polare ideale per la lavorazione in questione. Individuare insieme, in un'analisi semplice ma efficace, il piano ideale per eseguire una gamma di lavorazioni richieste, è sicuramente l'approccio vincente per un giusto acquisto.

The true reason why we must come to the choice of one magnetic chuck rather than another is represented by the ideal pole pitch for the machining at hand. The winning approach to the right buy is to determine together and with simple and efficient analysis the ideal chuck for executing a range of required machining operations.

Magnetizzazione Magnetization


Il magnetismo viene generato sulla superficie di lavoro attraverso il polo quadrato. L'alternanza di poli positivi e negativi vicini genera un campo magnetico che attira e trattiene il pezzo da lavorare.

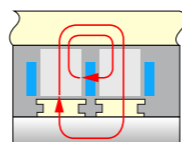

Magnetism of the strong permanent magnet applied to the upper surface of the chuck through the square pole. With the N/S pole alternately arranged, a magnetic field is generated between the adjacent poles and which securely holds workpiece.

Smagnetizzazione Demagnetization


Sotto il polo quadro vi è un magnete a polarità reversibile. Attraverso una scarica elettrica generata dalla bobina intorno al magnete reversibile la polarità viene invertita. Questa operazione permette di far chiudere il campo magnetico tra due poli all'interno del piano magnetico estinguendo la forza magnetica sulla sua superficie permettendo così il rilascio del pezzo.

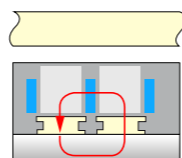

On the bottom of the square pole, a reversible magnet is fixed. Sending electric current through the coil of the magnet, the polarity of the reversible magnet is inverted. This operation converges the magnetism of the permanent magnet to extinguish the magnetic field on the upper surface of the chuck and releases the workpiece.

Molti clienti pensano che la scelta di un piano magnetico sia semplice e quasi esclusivamente legata alla potenza che esso può generare in senso assoluto durante la fase di lavoro. In realtà la nostra esperienza dice che non è così. Spesso succede che il piano magnetico di grande potenza si riveli inadeguato a lavorazioni di basse asportazioni perché effettuate su pezzi molto piccoli o sottili. Il fatto è che il campo magnetico è performante solo quando il flusso si concentra il più possibile nel particolare da trattare. Se la potenza magnetica, per ragioni di profondità di campo, supera lo spessore del pezzo, si riduce e può diventare insufficiente ai fini della lavorazione.

Many customers think that choosing a magnetic chuck is simple and almost exclusively tied to the absolute power that it can generate during the working phase. Our experience says that really it is not so. Often a power magnetic chuck is inadequate for machining with little removals because they are made on very tiny and thin pieces. The fact is that the magnetic field performs only when the flux is concentrated on the workpiece to be clamped. If the magnetic power, for reason of field depth, exceeds the thickness of the piece, it will decrease and may become inadequate for machining. Filtered and lubricated compressed air enables the release only so there is no need to keep pipes connected constantly to the fixture.

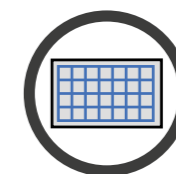


SCAN IT AND




FIND OUT MORE



*Drastica riduzione degli scarti
High scraps reduction*

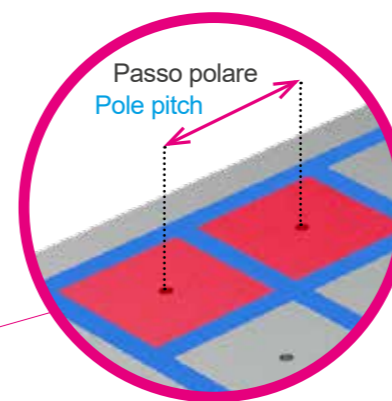

Espansione polare MOBILE
FLEXIBLE pole extension

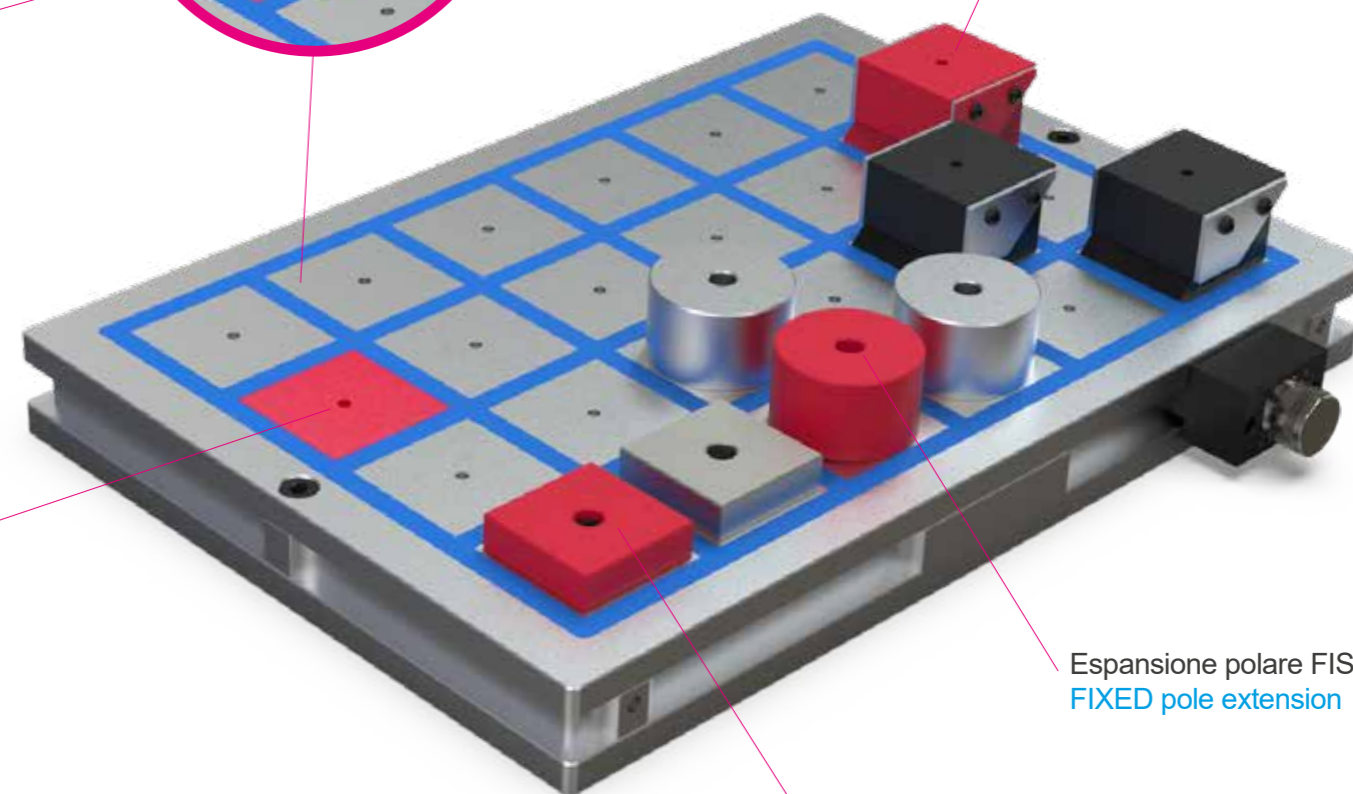

Espansione polare FISSA
FIXED pole extension

Espansione polare FISSA QUADRATA
FIXED SQUARE pole extension

Espansioni polari / Polar chucks

Magnetic chucks

Le espansioni polari

Pole shoes



Uno dei motivi che rende il piano magnetico a polo quadro estremamente versatile è la possibilità di applicare ai poli quadri delle ESPANSIONI POLARI in modo semplice ed efficace. Questo accorgimento magnetico permette di trasmettere il flusso magnetico nella zona desiderata o di alzare il pezzo in lavorazione dalla superficie del piano magnetico permettendo rapide operazioni di contornatura, foratura, smussatura etc.. senza rovinare la superficie magnetica del piano. Sia nella versione fissa che in quella mobile, le espansioni polari sono prodotte in acciaio dolce ad alta permeabilità magnetica così da permettere un'ottima trasmissione del flusso magnetico.

One of the reasons that makes the magnetic chuck extremely versatile is the possibility of applying in a simply and effective way POLE SHOES to its poles. This magnetic solution enables the transmission of the magnetic flux to the desired area or the lifting of the work plate from the magnetic chuck surface. The pole shoes are made of high magnetic permeability soft steel for both fixed and mobile versions in order to allow an optimal transmission of magnetic flux.

Le espansioni polari FISSE

FIXED pole shoes

Le espansioni polari fisse, disponibili in diverse dimensioni e dotate di vite, garantiscono che la superficie del modulo magnetico supporti in maniera precisa il pezzo in lavorazione. Questo le rende perfette per la lavorazione di pezzi lisci o prelaborati. Migliorano notevolmente lo spazio di manovra per la macchina, per esempio in caso di lavorazioni di contornatura e forature passanti.



L'espansione è progettata per assicurare che la trasmissione del flusso da piano a superficie di bloccaggio avvenga con minima perdita, permettendo il bloccaggio in sicurezza anche di pezzi complessi.

Fixed pole extensions, available in various sizes and equipped with screws, ensure a precise support of the work-piece on the surface of the magnetic module. This makes it perfect for processing machining smooth or preprocessed machined work-pieces. They significantly improve the operating space for the machine, for example in the case of contouring and through-hole drilling operations. The extension is designed to ensure that the flux transmission from floor the chuck to the clamping surface takes place with minimum loss, to thus ensuring the safe clamping even of more complex work-pieces.

Le espansioni polari MOBILI

MOBILE pole shoes

E' un tipo di espansione che, attraverso lo scorrimento di due cunei e la spinta di molle inserite nel prodotto, consente di adattare l'altezza della superficie di lavoro alla deformazione del pezzo da lavorare. Un esempio pratico rende la comprensione dell'oggetto molto più semplice. Quando ci troviamo a dover spianare una piastra grezza e deformata (imbarcata), la potenza magnetica che esercitiamo per trattenerla tende a raddrizzare la superficie con la conseguenza che, terminato il lavoro e smagnetizzato il piano, la piastra torna ad essere deformata (un effetto elastico di ritorno). Attraverso l'utilizzo delle espansioni mobili e livellanti è possibile adattarsi alla piastra nella sua deformazione, bloccarla durante la prima fase di spianatura e raddrizzatura e, una volta ruotata per la seconda lavorazione, ottenere una finitura di qualità eccellente: in alcuni casi si può eliminare la successiva operazione di finitura con rettifica. Importante è che la piastra appoggi sempre almeno su tre punti fissi opportunamente stabiliti che faranno da costante riferimento di planarità della piastra.

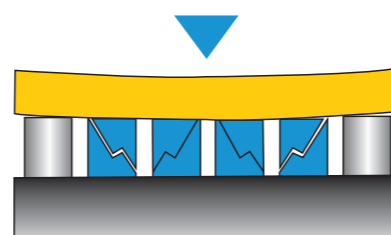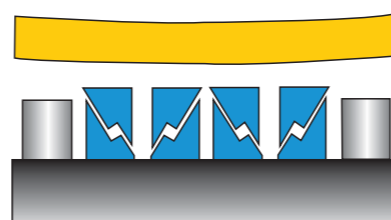


They are the kind of shoes that allow the height adjustment of the working surface to the deformation of workpiece, utilizing the sliding of two wedges and the thrust of springs inserted in the product. A practical example will make a much easier understanding of the product. When we have to surface a rough and deformed (warped) plate, the magnetic force applied to hold the piece tends to straighten the surface with the result that at the end of work and when the chuck is demagnetized, the plate will return to its warped state (a spring back effect). By using mobile and levelling shoes. It is possible to adapt to the plate's deformation, to hold it during the first flattening and straightening phase, to obtain an excellent finishing: thus eliminating, for certain machining, the subsequent finish-grinding processing. The plate must be rested on at least three conveniently chosen fixed points that will be the constant polarity reference of the plate.

Soluzioni personalizzate / Customized solutions

Magnetic chucks

Soluzioni personalizzate a tutti i vostri problemi di serraggio

Customized solutions for all your clamping problems

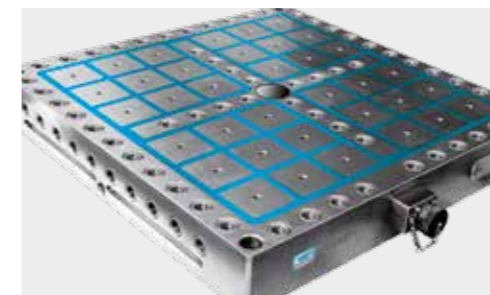


Piano magnetico

Magnetic chucks

Piano magnetico realizzato con bussole ed helicoils

Precision Modular vises matchable for gang operations and Pneumohydraulic clamping (StandardMatic series)

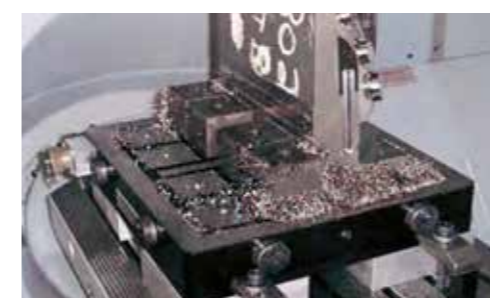

Maggiore Versatilità

More Versatility

Il sistema Elettropermanente si adatta facilmente a pezzi di svariate geometrie e complessità.

The Electropermanent system easily adapts to pieces of various geometries and complexities.



Asportazioni di fresatura

Milling operations

L'unico piano magnetico che non perde forza quando il pezzo viene lavorato a distanza dal piano.

This is the only magnetic chuck that will not lose force when the part is machined at a distance from the magnetic chuck.

PIANO ELETTROPERMANENTE ELECTRO-PERMANENT CHUCK

Per asportazioni in fresatura con pezzi di spessore medio-basso



Il piano magnetico più versatile della gamma GERARDI. Produce un ottimo rapporto tra la forza espressa e le condizioni di spessore e dimensioni pezzo particolari. Lavora benissimo anche con espansioni a distanza ed il grip in fase di contornatura è eccezionale.

For milling with medium-low thickness work-pieces

It produces an optimum ratio between the expressed force and the particular thicknesses and size of the piece. It works well even with remote shoes, and the grip during the countouring phase is excellent.



**NEW
2024**

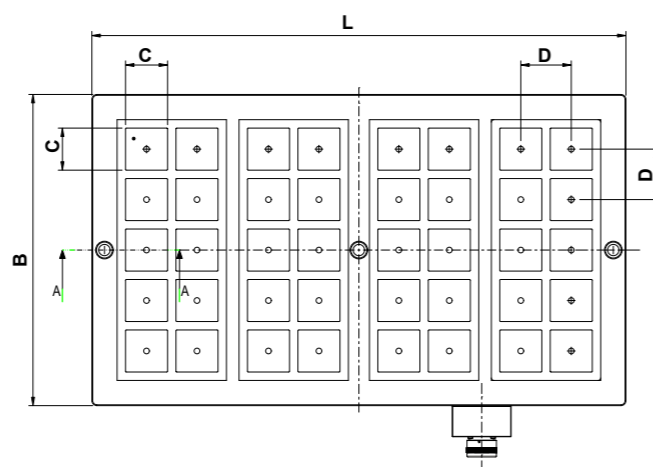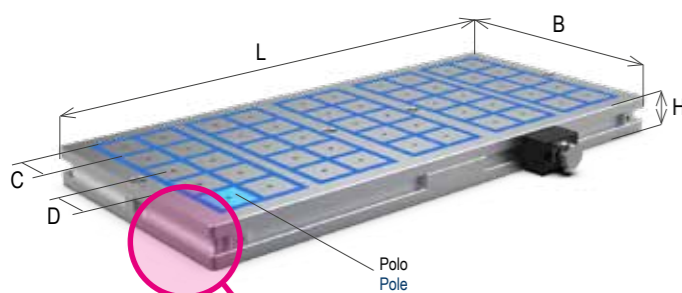

Il piano è suddiviso in due blocchi, in modo che la piastra superiore precluda l'ingresso del truciolo per salvaguardare le parti interne.
The surface is divided into two blocks, so that the upper plate precludes the entry of the chips to safeguard the internal parts.

Da usare con / Use with


Art. 89D*

Espansione polare fissa
Stable pole extension




Art. 89E

Espansione polare mobile
Flexible pole extension

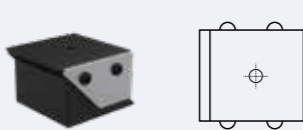

* Per un corretto utilizzo, massimo 3 espansioni polari fisse per pezzo
* For correct use, maximum 3 stable pole extensions per piece

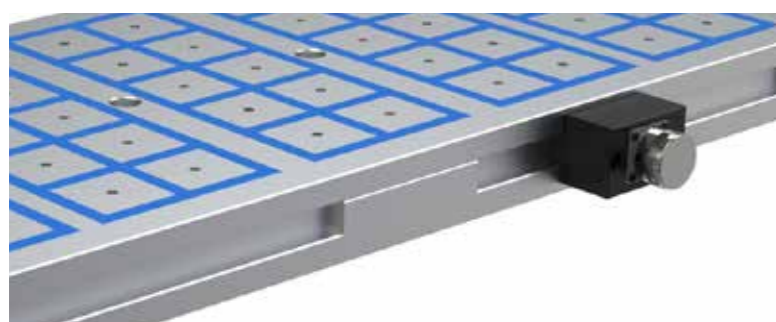

Caratteristiche tecniche Technical features

	Polo 50	Polo 75
Polo magnetico Magnetic chuck	50 x 50 mm	75 x 75 mm
Passo polare Pole pitch	60 mm	80 mm
Foro nel polo Hole in the chuck	M8 x 12 mm utili	
Forza polare verticale Ps Vertical chuck force Ps	400 Kg	900 Kg
Spessore minimo consigliato Minimum suggested thickness	12 mm	14 mm
Area di bloccaggio Clamping area	Minimo 4 poli Minimum 4 poles	
Perdita di forza in lavoro con espansioni fisse Clamping force reduction by using chuck shoes	H= 30 mm 15%	

Art. 89P-50

Polo 50 - Massima performance a 16mm di altezza
Pole 50 - Max performance at 16mm height

B	C	D	H	L	Kg	Poli Poles	P _{TOT} Kg	Art. 89P (50) Per GHISA/ACCIAIO For CAST IRON/STEEL Fe370 or C40	Art. 89R (50) Per ACCIAIO LEGATO For ALLOY STEEL as 38NiCrMo5 or 16MnCr5
325	50	60	55	370	42	20	8000	89P5323720	89R5323720
360	50	60	55	360	57	25	10.000	89P5363625	89R5363625
370	50	60	55	635	90	40	16.000	89P5376340	89R5376340
360	50	60	55	790	108	50	20.000	89P5367950	89R5367950
445	50	60	55	790	150	60	24.000	89P5447960	89R5447960
580	50	60	55	790	170	80	32.000	89P5587980	89R5587980
580	50	60	55	940	200	96	38.400	89P5589496	89R5589496

Art. 89P-75

Polo 75 - Massima performance a 25mm di altezza
Pole 75 - Max performance at 25mm height

B	C	D	H	L	Kg	Poli Poles	P _{TOT} Kg	Art. 89P (75) Per GHISA/ACCIAIO For CAST IRON/STEEL Fe370 or C40	Art. 89R (75) Per ACCIAIO LEGATO For ALLOY STEEL as 38NiCrMo5 or 16MnCr5
415	75	88	60	601	110	24	21.690	89P7416024	89R7416024
415	75	88	60	815	150	32	28.800	89P7418132	89R7418132
415	75	88	60	1.029	188	40	36.000	89P7411040	89R7411040
503	75	88	60	815	181	40	36.000	89P7508140	89R7508140
503	75	88	60	1.029	228	50	45.000	89P7501050	89R7501050
591	75	88	60	601	157	36	32.400	89P7596036	89R7596036
591	75	88	60	815	212	48	43.200	89P7598148	89R7598148
591	75	88	60	1.029	267	60	54.000	89P7591060	89R7591060

ACCESSORI / ACCESSORIES

Articolo / Article	L	H	Kg	Cod.	
Art. 89D Espansione polare fissa Pole extension stable		Ø 50	30	0,5	89D530T000
Polo 50		Ø 50	15	0,5	89D515T000
Polo 75		Ø 75	45	1,6	89D745T000
Quadrata / Square 	70	20	0,7	89D720Q000	
Art. 89E Espansione polare mobile Pole extension flexible		50	28 - 34	0,5	89E5000000
	70	43 - 53	1,75	89E7000000	

UNITÀ DI CONTROLLO / MICROPROCESSOR CONTROLLER

Articolo / Article	Kg	Cod.
Art. 89U 50 <small>Fino a 99 poli da 50, 49 poli da 75 Up to 99 poles dim.50, 49 poles dim.75</small> Unità di controllo piano elettropermanente comprensivo di attacco a baionetta angolare e cavo lungh. 3m - 360-480V 50/60 Hz Electropermanent chuck control unit - 360-480V 50/60 Hz <i>Utilizzabile solo con Piani Magnetici Art.89 It can be used only with Magnetic Chucks Art.89</i>	5	89U5000000
Art. 89U 100 Unità di controllo piano elettropermanente comprensivo di attacco a baionetta angolare e cavo lungh. 3m - 360-480V 50/60 Hz Electropermanent chuck control unit - 360-480V 50/60 Hz <i>Utilizzabile solo con Piani Magnetici Art.89 It can be used only with Magnetic Chucks Art.89</i>	6,6	89U1000000
Art. 89U 100-4 Unità di controllo multicanale fino a 4 piani elettropermanenti - 360-480V 50/60 Hz Multi channel control unit up to 4 electropermanent chuck - 360-480V 50/60 Hz <i>Utilizzabile solo con Piani Magnetici Art.89 It can be used only with Magnetic Chucks Art.89</i>	14	89U1400000
Art. 89U 100-6 Unità di controllo multicanale fino a 6 piani elettropermanenti - 360-480V 50/60 Hz Multi channel control unit up to 6 electropermanent chuck - 360-480V 50/60 Hz <i>Utilizzabile solo con Piani Magnetici Art.89 It can be used only with Magnetic Chucks Art.89</i>	13	89U1600000
Art. 89F Cavo lungh.3m con attacco a baionetta angolare 5 PIN Angular bajonett 5 PIN plug with 3m long cable	0,16	89F0000000
Art. 89J-4 Junctionbox - 4 Scatola di derivazione per unità multicanale fino a 4 piani elettropermanenti comprensivo di cavo 3m con attacco a baionetta Junction box to be used with multi channel control unit for 4 electropermanent chuck with bajonett plug with 3m long cables	17	89J4000000
Art. 89J-6 Junctionbox - 6 Scatola di derivazione per unità multicanale fino a 6 piani elettropermanenti comprensivo di cavo 3m con attacco a baionetta Junction box to be used with multi channel control unit for 6 electropermanent chuck with with bajonett plug with 3m long cables	17	89J6000000


- Le unità di controllo sono vendute in dotazione con il piano magnetico - The control units are always sold with the electro-permanent chuck.

PIANO ELETTROPERMANENTE ELECTRO-PERMANENT CHUCK

Art. 88-32

Tipo 1 - Type 1

Massima performance a 8mm di altezza
Max performance at 8mm height

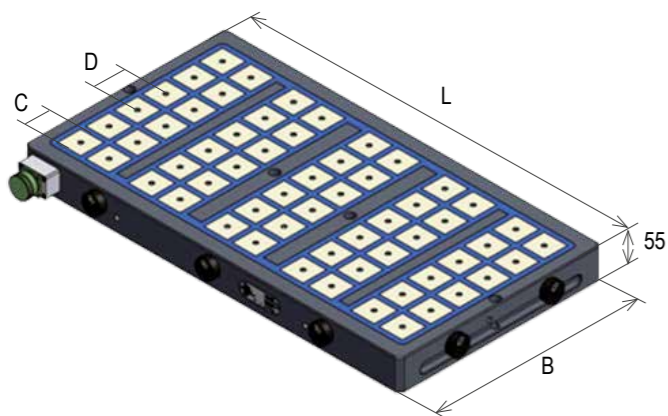

Piano elettropermanente per asportazioni in fresatura con pezzi di basso spessore

Un piano magnetico particolarmente consigliato per lavorazioni di fresatura non pesanti che si effettuano su pezzi di piccole dimensioni o basso spessore. Il grip elevato nei primi millimetri del pezzo rappresentano la grande novità del prodotto unica sul nostro mercato.

Electro-permanent chuck for milling with low thickness work-pieces

This is a magnetic chuck especially recommended for non-heavy milling operations done on small or low thickness parts. The high grip on the first millimetres of the part represent the big novelty of the product that is unique in our market.

Caratteristiche tecniche

Technical features


- Polo magnetico / Magnetic chuck
32 x 32 mm
- Passo polare / Pole pitch
37 mm
- Foro nel polo / Hole in the chuck
M6 x 12 mm utili
- Forza in Gauss / Gauss force
5000 gap 1.5 mm
- Forza polare verticale
- Vertical chuck force
daN 120
- Forza polare in strisciamento
- Sliding chuck force
daN 20
- Spessore minimo consigliato
- Minimum suggested thickness
4 mm
- Spessore massima prestazione
- Maximum performance thickness
8 mm
- Dimensione pezzo minimo
- Min piece size
16 cm²
(4 cm x 4 cm)
- Perdita di forza in lavoro con espansioni fisse
- Clamping force reduction by using chuck shoes
H= 20mm
25%

PIANO ELETTROPERMANENTE ELECTRO-PERMANENT CHUCK

Art. 88-50

Tipo 2 - Type 2

Massima performance a 40mm di altezza
Max performance at 40mm height

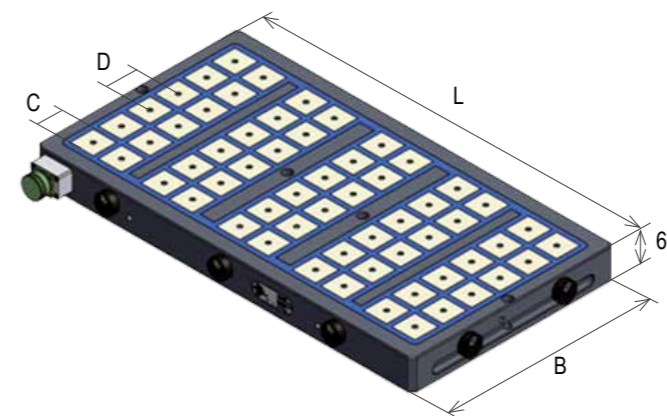

Piano elettropermanente per asportazioni in fresatura con pezzi di spessore medio- basso

Il piano magnetico più versatile della gamma GERARDI. Produce un ottimo rapporto tra la forza espressa e le condizioni di spessore e dimensioni pezzo particolari. Lavora benissimo anche con espansioni a distanza ed il grip in fase di contornatura sotto alcuni punti di vista è addirittura eccezionale.

Electro-permanent chuck for milling with medium-low thickness work-pieces

It produces an optimum ratio between the expressed force and the particular thicknesses and size of the piece. It works well even with remote shoes, and the grip during the countouring phase is excellent.

Caratteristiche tecniche

Technical features

- Polo magnetico / Magnetic chuck
50 x 50 mm
- Passo polare / Pole pitch
60 mm
- Foro nel polo / Hole in the chuck
M8 x 12 mm utili
- Forza in Gauss / Gauss force
6800 gap 1.5 mm
- Forza polare verticale
- Vertical chuck force
daN 400
- Forza polare in strisciamento
- Sliding chuck force
daN 80
- Spessore minimo consigliato
- Minimum suggested thickness
8 mm
- Spessore massima prestazione
- Maximum performance thickness
40 mm
- Dimensione pezzo minimo
- Min piece size
100 cm²
(10 cm x 10 cm)
- Perdita di forza in lavoro con espansioni fisse
- Clamping force reduction by using chuck shoes
H= 30 mm
25%

B	C	D	L	Poli Poles	Forza di serraggio Clamping force (kN)	Kg	Cod.
150	32	37	315	24	26	20	8.88.11530
315	32	37	315	49	54	40	8.88.13030
200	32	37	430	40	44	35	8.88.12040
430	32	37	430	100	110	70	8.88.14040
315	32	37	600	98	108	73	8.88.13060
430	32	37	600	140	154	98	8.88.14060


B	C	D	L	Poli Poles	Forza di serraggio Clamping force (kN)	Kg	Cod.
315	50	60	315	16	63	50	8.88.23030
315	50	60	430	24	94	65	8.88.23040
315	50	60	500	24	94	75	8.88.23050
315	50	60	600	32	126	95	8.88.23060
430	50	60	430	36	141	85	8.88.24040
430	50	60	600	48	188	120	8.88.24060
430	50	60	800	60	236	160	8.88.24080
430	50	60	1000	72	295	200	8.88.24010
500	50	60	500	42	165	115	8.88.25050
500	50	60	600	56	220	145	8.88.25060
500	50	60	800	70	275	180	8.88.25080
500	50	60	1000	84	330	230	8.88.25010
600	50	60	600	64	251	165	8.88.26060
600	50	60	800	80	314	220	8.88.26080
600	50	60	1000	96	377	270	8.88.26010

PIANO ELETTROPERMANENTE ELECTRO-PERMANENT CHUCK

Art. 88-70

Tipo 3 - Type 3

Massima performance a 40mm di altezza
Max performance at 40mm height

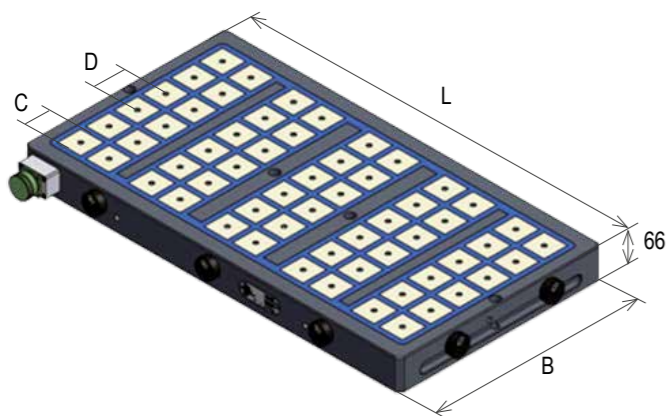

Per asportazioni in fresatura con pezzi di spessore medio- alto

Il piano magnetico più utilizzato. La grande forza magnetica che esercita soprattutto nella fase di lavoro con appoggio del pezzo direttamente sul piano magnetico, ci permette di affermare che ogni potenza della macchina in uso riesce ad esprimersi al massimo senza alcun problema di spostamento del pezzo.

For milling with medium-high thickness work-pieces

This is the most used magnetic chuck. The great magnetic force exercised during the working phase laying the part directly on the magnetic chuck allows us the state that every machine power being used is expressing its maximum without any problem of moving the part.

Caratteristiche tecniche Technical features


- Polo magnetico / Magnetic chuck
70 x 70 mm
- Passo polare / Pole pitch
80 mm
- Foro nel polo / Hole in the chuck
M10 x 12 mm utili
- Forza in Gauss / Gauss force
7500 gap 1.5 mm
- Forza polare verticale
- Vertical chuck force
daN 785
- Forza polare in strisciamento
- Sliding chuck force
daN 180
- Spessore minimo consigliato
- Minimum suggested thickness
20 mm
- Spessore massima prestazione
- Maximum performance thickness
40 mm
- Dimensione pezzo minimo
- Min piece size
200 cm²
(14 cm x 14 cm)
- Perdita di forza in lavoro con espansioni fisse
- Clamping force reduction by using chuck shoes
H= 30 mm
15%

PIANO ELETTROPERMANENTE ELECTRO-PERMANENT CHUCK

Art. 88-70

Tipo 4 - Type 4

Massima performance a 40mm di altezza
Max performance at 40mm height

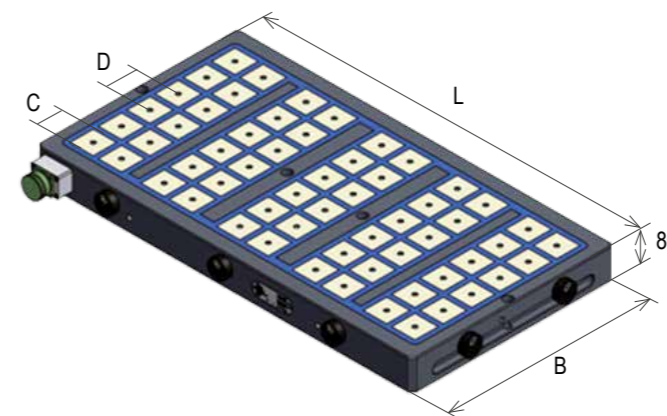

Per grandi asportazioni in fresatura con utilizzo di espansioni polari

Il piano magnetico più potente sul mercato. Una grande forza magnetica che si sfrutta in modo particolare quando le lavorazioni vengono eseguite con espansioni polari a distanza. L'unico piano magnetico che non perde forza quando il pezzo viene lavorato a distanza dal piano.

For milling with thick parts using pole shoes

This is the most powerful magnetic chuck in the market. A great magnetic force that is most useful particularly when machining operations are done with remote chuck shoes. This is the only magnetic chuck that will not loose force when the part is machines at a distance from the magnet chuck.

Caratteristiche tecniche Technical features

- Polo magnetico / Magnetic chuck
70 x 70 mm
- Passo polare / Pole pitch
80 mm
- Foro nel polo / Hole in the chuck
M10 x 12 mm utili
- Forza in Gauss / Gauss force
10500 gap 1.5 mm
- Forza polare verticale
- Vertical chuck force
daN 785
- Forza polare in strisciamento
- Sliding chuck force
daN 200
- Spessore minimo consigliato
- Minimum suggested thickness
20 mm
- Spessore massima prestazione
- Maximum performance thickness
65 mm
- Dimensione pezzo minimo
- Min piece size
200 cm²
(14 cm x 14 cm)
- Perdita di forza in lavoro con espansioni fisse
- Clamping force reduction by using chuck shoes
H= 30 mm
5%

B	C	D	L	Poli Poles	Forza di serraggio Clamping force (kN)	Kg	Cod.
315	70	80	600	18	139	86	8.88.33060
315	70	80	800	24	185	120	8.88.33080
430	70	80	430	16	123	85	8.88.34040
430	70	80	600	24	185	120	8.88.34060
430	70	80	800	32	246	160	8.88.34080
430	70	80	1000	40	308	200	8.88.34010
500	70	80	500	25	193	115	8.88.35050
500	70	80	800	40	308	180	8.88.35080
500	70	80	1000	50	385	230	8.88.35010
600	70	80	600	36	277	165	8.88.36060
600	70	80	800	48	370	220	8.88.36080
600	70	80	1000	60	462	275	8.88.36010
600	70	80	1200	72	554	330	8.88.36012

B	C	D	L	Poli Poles	Forza di serraggio Clamping force (kN)	Kg	Cod.
315	70	80	600	18	139	115	8.88.43060
315	70	80	800	24	185	150	8.88.43080
430	70	80	430	16	123	110	8.88.44040
430	70	80	600	24	185	155	8.88.44060
430	70	80	800	32	246	207	8.88.44080
430	70	80	1000	40	308	260	8.88.44010
500	70	80	500	25	193	147	8.88.45050
500	70	80	800	40	308	240	8.88.45080
500	70	80	1000	50	385	305	8.88.45010*
600	70	80	600	36	277	216	8.88.46060
600	70	80	800	48	370	290	8.88.46080*

* Necessario 1 cavo 7 PIN in dotazione con unità di controllo - 7 PIN cable needed and provided with the microprocessor controller

UNITÀ DI CONTROLLO / MICROPROCESSOR CONTROLLER

È fornita nella versione semplice e prevede una pulsantiera per la magnetizzazione e smagnetizzazione del piano magnetico montata direttamente sull'unità. Il fissaggio dell'unità è facilitato dalla gomma magnetica applicata su un lato del box esterno

Comes in the basic version and includes a push-button panel directly instelled on the unit for magnetizing and demagnetizing the magnetic chuck. The mounting of the unit is made easy by the magnetic rubber applied on one side of the external box.

Immagine - Image	Cod.
<p>Art. 89A* UNITÀ MONOCANALE SINGLE CHANNEL UNIT</p> <p>- Unità di controllo monocanale con 1 cavo 4 PIN e pulsantiera . - Single-channel control unit with 1 cable 4 PIN and remote</p> <p>Utilizzabile solo con Piani Magnetici Art.88 It can be used only with Magnetic Chucks Art.88</p>	8.89.A00001
<p>Art. 89B* UNITÀ BICANALE DOUBLE CHANNEL UNIT</p> <p>- Unità di controllo bicanale con 2 cavi 4 PIN, selettore e pulsantiera . - Double-channel control unit with 2 cables 4 PIN, selection and remote</p> <p>Utilizzabile solo con Piani Magnetici Art.88 It can be used only with Magnetic Chucks Art.88</p>	8.89.B00002
<p>Art. 89C* UNITÀ DI CONTROLLO MULTICANALE MULTI CHANNEL UNIT</p> <p>- Unità di controllo multicanale con 4 cavi 4 PIN, selettore e pulsantiera . - Multi channel control unit with 4 cables 4 PIN, selection and remote</p> <p>Utilizzabile solo con Piani Magnetici Art.88 It can be used only with Magnetic Chucks Art.88</p>	8.89.C00004

* Ciscuna Unità di controllo presenta le abilitazioni di consenso macchina (Il centro di lavoro non inizia il ciclo produttivo se il piano non è magnetizzato).
Each Microprocessor controller is provided with enabling consent for the machining center (machining cycle doesn't start if the magnetic plate isn't magnetized)

ESPANSIONI POLARI - MISURA 32 / CHUCK SHOES - SIZE 32

Tipo (grandezza) / type (size)	L	B	H	Cod.
Art. 88A Tipo 1 - Type 1 Lavorabile Machineable	30	30	15	8.88.A1000
Art. 88B Tipo 1 - Type 1 Lavorabile Machineable	30	30	23	8.88.B1000
Art. 88C Tipo 1 - Type 1 Lavorabile Machineable	29	31,5	23	8.88.C1000
Art. 88D Tipo 1 - Type 1 Lavorabile Machineable	Ø 55	-	10	8.88.D1000

ESPANSIONI POLARI - MISURA 50 / CHUCK SHOES - SIZE 50

Tipo (grandezza) / type (size)	L	B	H	Cod.
Art. 88A Tipo 2 - Type 2 Lavorabile Machineable	45	45	20	8.88.A2001
Art. 88C Tipo 2 - Type 2 Lavorabile Machineable	47	45	32	8.88.C2001
Art. 88D Tipo 2 - Type 2 Lavorabile Machineable	Ø 55	-	15	8.88.D2000
Art. 88A Tipo 2 - Type 2 Lavorabile Machineable	50	50	32	8.88.A2002
Art. 88B Tipo 2 - Type 2 Lavorabile Machineable	45	45	54	8.88.B2002
Art. 88C Tipo 2 - Type 2 Lavorabile Machineable	47	45	54	8.88.C2002


ESPANSIONI POLARI - MISURA 70 / CHUCK SHOES - SIZE 70

Tipo (grandezza) / type (size)	L	B	H	Cod.
Art. 88A Tipo 3 - Type 3 Lavorabile Machineable	70	70	30	8.88.A3001
Art. 88C Tipo 3 - Type 3 Lavorabile Machineable	70	70	47	8.88.C3001
Art. 88D Tipo 3 - Type 3 Lavorabile Machineable	Ø80	-	15	8.88.D3000
Art. 88A Tipo 3 - Type 3 Lavorabile Machineable	70	70	47	8.88.A3002
Art. 88B Tipo 3 - Type 3 Lavorabile Machineable	70	70	70	8.88.B3002
Art. 88C Tipo 3 - Type 3 Lavorabile Machineable	70	70	70	8.88.C3002

DERIVAZIONI E COLLEGAMENTI SHUNT AND CONNECTIONS

Lavorare con più piani magnetici può richiedere spesso volte il sezionamento dei cavi per poter operare in modo semplice e rapido. Gerardi è in grado di progettare, in collaborazione con il cliente il sistema più pratico ed economico per collegare tutti i piani magnetici una volta fissati alla tavola della macchina.

Working with more chucks may require sectioning of the cables for a simple and fast operation. Gerardi can design with the client the most practical and economical system to connect all magnetic chucks, once they are fixed into the machine table.

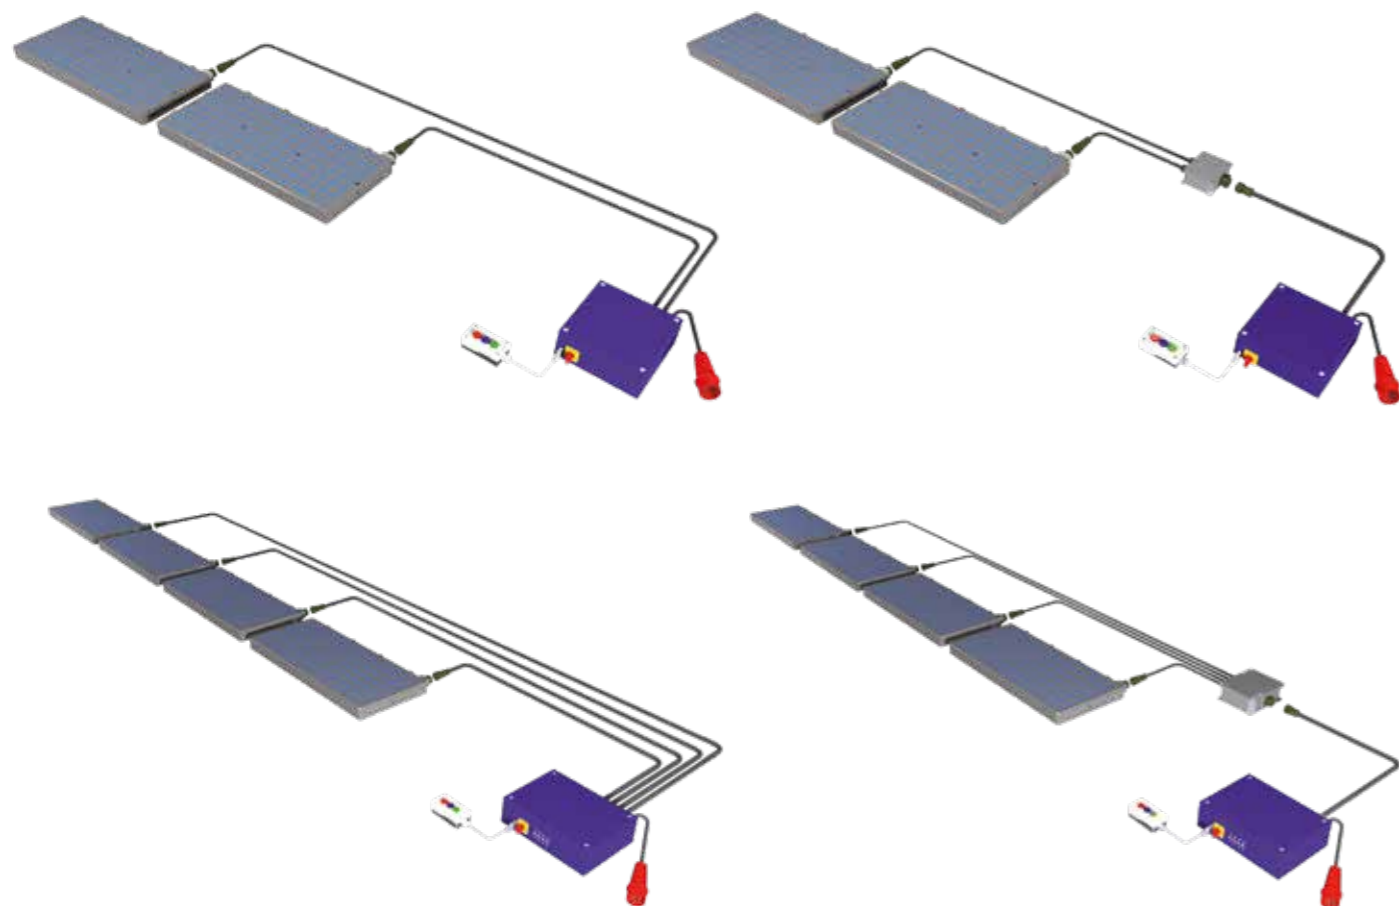

Prestazioni di taglio (esempio di riferimento)

Cutting condition (example for reference)

- Voltaggio del t x 30H • Utensile: Diam. 100 a 6 taglienti • Rotazione: 700 min - 1 • Operazione: fresatura • Larghezza taglio: 80 mm • Profondità taglio: 4 mm
- Avanzamento: 500 mm/min • Espansioni: non usate
- Voltage test: 400 Volt • Upper face machining by front Mill • Magnetic chuck: Art 88 type 3 • Sample to machine: 120 mm x 240 mm x 30t • Cutter: Front mill, Ø 100, 6 edges, dry
- Spindle rotation: 700 min - 1 • Suction area: machining area • Cut in width: 80 mm • Cut in depth: 4.0 mm/min • Feed rate: 500 mm • **Extension: Not used**



Fresatura laterale

Side machining by end mill

- Piano magnetico: Art 88 tipo 3 • Pezzo da lavorare: 120 mm x 240 mm x 30H • Utensile: Diam. 100 a 6 taglienti • Rotazione: 550 min - 1 • Operazione: fresatura
- Larghezza taglio: 20 mm • Profondità taglio: 10 mm • Avanzamento: 88 mm • Espansioni: non usate
- Magnetic chuck: Art 88 type 3 • Sample to machine: 120 mm x 240 mm x 30t • Cutter: Front mill, Ø 100, 6 edges, dry • Spindle rotation: 550 min - 1 • Suction area: machining area
- Cut in width: 20 mm • Cut in depth: 10.0 mm • Feed rate: 88 mm • **Extension: Not used**

Forza magnetica polare a CM²

Magnetic pole force per CM²

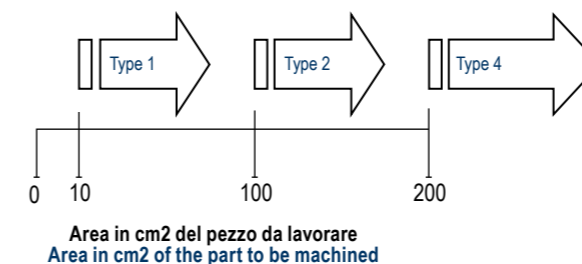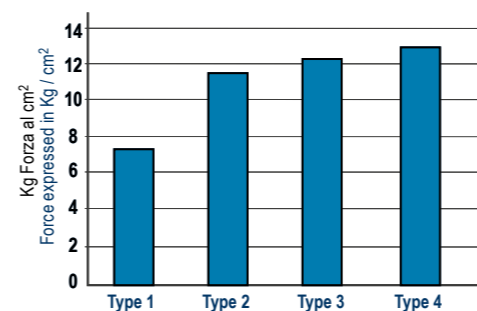

La forza polare è uno strumento importante per valutare la forza di un piano magnetico. Essa è calcolata su un cm² di polo. Permette di calcolare facilmente quale forza di strappo si ottiene in seguito alla copertura della superficie polare. La superficie minima di contatto è molto importante quando si lavorano prevalentemente pezzi di piccole dimensioni. Infatti, un piano magnetico poco potente e quindi con passo polare minore in fase normale diventa performante a fronte di un pezzo da lavorare molto piccolo.

The pole force is an important instrument for evaluating the force of a magnetic chuck. It is calculated over a cm² of pole. It enables to simply measure which tearing force is obtained once the polar surface is covered. The minimum contact surface is very important when machining mainly small parts. A weak magnetic chuck during a normal phase becomes effective when it has to machine a very small part.

Forza in base allo spessore del pezzo da lavorare

A force on the part to be machined




È la condizione più importante che vincola diverse volte la scelta di acquisto di un piano magnetico. Lo spessore di lavoro prevalente permette di capire in che percentuale viene sfruttata la forza magnetica in tutti i pezzi che andrò a lavorare. Si evidenziano le performance del piano Tipo 2 che si dimostra il più versatile in assoluto nella relazione spessore pezzo e forza lavoro.

This is the most important condition to be met in any magnetic chuck choice. The working thickness in prevalence allows us to understand at what percentage the magnetic force is utilized in all the parts that where machined. Illustration of the performance of Type 2 chuck, which proves to be the most versatile in the relation thickness of the part and working force.

Percentuale di perdita con utilizzo di espansioni polari

Percentage of loss when using shoes

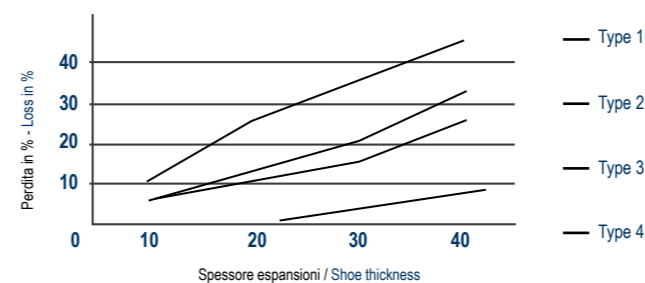


Questo grafico evidenzia come il piano magnetico tipo 4, normalmente sottovalutato dal mercato per una questione di prezzo, sia in realtà un prodotto estremamente utile. Mantenere la forza nel lavoro a distanza è fondamentale per chi, per praticità operativa, si attrezza a lavorare costantemente su espansioni polari lontano dal piano magnetico.

This graphic shows how the type 4 magnetic chuck, normally underestimated by the market because of its cost, in reality is a very useful product. Maintaining the force in remote machining is very important for those who, for practical operations, set to work constantly on pole shoes away from the magnetic chuck.

La forza combinata

The combined force

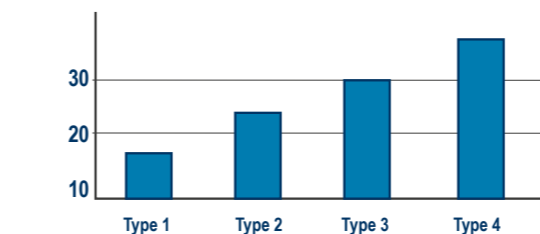

La forza combinata rappresenta in fresatura il miglior metodo di scelta riguardo alla potenza di un piano magnetico. A condizioni ottimali di lavoro per tutti i piani magnetici, la combinazione della forza di strappo e della forza di scivolamento dimostra la classifica di bontà di prestazione dei nostri modelli. Questo grafico rappresenta la massima prestazione presente oggi sul mercato magnetico.

In milling operations, the combined force represents the best choice with regards to the power of a magnetic chuck. Under optimum working conditions for all magnetic chucks, the combination of tearing force with sliding force shows the classification of the performance goodness of our models. This graphic shows the highest performance existing on the market today.

CORRETTO UTILIZZO DEL PRODOTTO

PROPER USAGE OF THE PRODUCT



Libretto Istruzioni / Instruction Book

Scansiona il QR code e scarica le istruzioni complete

Scan the QR code to download the complete instructions

L'uso previsto dei piani magnetici elettropermanenti è quello di bloccare, sfruttando la forza magnetica, qualsiasi pezzo di materiale ferromagnetico in lavorazione su macchine utensili, centri di lavoro, rettifiche ecc.

Questa serie di piani, garantendo una forza magnetica di tenuta particolarmente elevata, permette d'effettuare lavorazioni di fresatura e rettifica a grande velocità consentendo di sfruttare tutte le potenzialità delle macchine utensili. La facilità d'ancoraggio e rilascio del pezzo in lavorazione consentono, inoltre, di aumentare notevolmente la produttività delle macchine evitando staffaggi e cambi d'attrezzatura.

La caratteristica elettropermanente del piano magnetico permette anche di operare in completa sicurezza in caso di mancata alimentazione elettrica.

Il sistema, infatti, necessita di corrente solo al momento della magnetizzazione e smagnetizzazione del piano, quindi, se durante la fase di lavoro ci fosse una mancanza di alimentazione, la macchina utensile si arresterebbe, mentre il piano magnetico resterebbe magnetizzato.

The intended use of the electro-permanent magnetic chucks is to lock any piece of ferromagnetic material being worked on by machine tools, machining centres, grinding machines, etc. using magnetic force. This series of chucks, assuring a very strong magnetic hold power, allows high speed milling and grinding operations, thus enabling the machine tools to be used to their full potential. Moreover, the ease of use to clamp and release a workpiece increases the machine productivity significantly, since no clampings nor equipment changes will be necessary. The electro-permanent nature of the magnetic chuck also enables operation in complete safety in case of loss of power. The system only requires electric power when magnetization and demagnetization of the chuck are performed. So, in the event of power loss during operation, the machine tool will stop, while the magnetic chuck will stay magnetized.



MATERIALI IDONEI ALL'UTILIZZO

SUITABLE MATERIALS TO BE USED WITH

I piani magnetici elettropermanenti sono in grado di bloccare tutti i materiali ferromagnetici.

Sono, invece, esclusi i seguenti materiali:

- Alluminio e sue leghe - Bronzo - Ottone - Ghisa amagnetica
- Alcuni acciai INOX (tipi austenitici anche se leggermente magnetizzabili a seguito di incrudimento per deformazione plastica)

Anche all'interno dei materiali ferromagnetici, il maggiore o minore bloccaggio del pezzo sul piano dipende comunque dalla riluttanza del particolare da ancorare.

Il valore della riluttanza risulta funzione della composizione chimica del materiale. Tale composizione può provocare notevoli riduzioni (fino al 20 ÷ 30%) del valore massimo della forza di attrazione che si raggiunge per l'acciaio dolce.

Electro-permanent magnetic chucks are able magnetize all ferromagnetic materials.

The following materials, on the contrary, are excluded:

- Aluminium and its alloys - Bronze - Brass - Non-magnetic cast iron
- Some types of STAINLESS steel (austenitic type even if slightly magnetizable after plastic deformation hardening)

Even among ferromagnetic materials, the magnetizing degree of the workpiece depends on the reluctance of the workpiece itself.

The value of reluctance depends on the chemical composition of the material. This composition may cause relevant reductions (up to 20 ÷ 30%) of the maximum value of the attraction force that can be reached with the mild steel.

Materiale - Material	Efficienza - Efficiency
Acciaio tradizionale (Fe 360 - C40) - Standard steel (Fe 360 - C40)	100%
Acciaio grezzo ferromagnetico - Raw ferromagnetic steel	90%
Acciaio inox magnetico - Magnetic stainless steel	80%
Ghisa - Cast Iron	70%

Trattamenti termici effettuati sul pezzo da magnetizzare.

Alcuni trattamenti termici riducono la proprietà di attrazione magnetica. Pertanto si deve porre particolare attenzione a quei materiali, che hanno subito uno dei seguenti trattamenti:

- Tempra in tutto

Heat treatment

Some heat treat

- Hardening in a

ACEMTEC
GROUPE DORISE

03 25 90 34 47

commercial@acemtec.fr

www.groupedorise.fr

DMI
GROUPE DORISE

05 34 40 16 40

commercial@dmi31.com

www.groupedorise.fr

ILTEC
GROUPE DORISE

04 75 48 91 49

commercial@iltec-france.com

www.groupedorise.fr

LANGLET
GROUPE DORISE

03 22 60 22 00

commercial@langlet.fr

www.groupedorise.fr

MECACOUBE
GROUPE DORISE

02 48 65 17 11

commercial@mecacoupe.com

www.groupedorise.fr

ments: